

KLIENT I URZĄDZENIE

Klient: Przykładowy Klient
Urządzenie: Klimatyzator ścienny typu split, 3,5 kW
Marka i model: [marka / model z tabliczki]

Miejscowość: Bielsko-Biała
Miejsce montażu: Salon, jednostka wewnętrzna
Rok montażu / ostatni serwis: 2021 / brak danych

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

- ☒ Zabezpieczenie miejsca folią
- ☒ Mycie wymiennika (parownika)
- ☒ Odgrzybianie suchą parą
- ☒ Kontrola pracy po montażu
- ☒ Demontaż osłon, mycie filtrów
- ☒ Czyszczenie wentylatora
- ☒ Udrożnienie odpływu skroplin
- ☒ Sprzątanie po pracy

POMIARY

Parametr	Przed	Po	Ocena
Temperatura powietrza zasysanego	21,5 °C	21,4 °C	–
Temperatura nawiewu (tryb chłodzenia)	14,8 °C	11,9 °C	poprawa
Różnica temperatur na wymienniku (ΔT)	6,7 K	9,5 K	w normie
Prędkość powietrza na wylocie	1,9 m/s	2,8 m/s	poprawa
Prąd pracy	3,6 A	3,3 A	w normie
Drożność odpływu skroplin	częściowo zatkany	drożny	naprawione
Stan filtrów / wymiennika	silnie zabrudzone, nalot	czyste	OK
Termowizja jednostki wewnętrznej	równomierne chłodzenie lameli		OK

Przyrządy: Testo (termometr, anemometr), miernik cęgowy, kamera termowizyjna. Wartości orientacyjne, zależne od warunków w dniu pomiaru.

ZDJĘCIA

Zdjęcie PRZED (wymiennik)	Zdjęcie PO (wymiennik)	Zdjęcie z kamery termowizyjnej
--	---------------------------------------	---

UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie po czyszczeniu działa prawidłowo. Zalecany kolejny serwis za 12 miesięcy, przed sezonem. Filtry warto przepłukać samodzielnie co 4–6 tygodni pracy.

Zakres usługi nie obejmuje prac przy czynniku chłodniczym. Jeśli pomiary wskazują na możliwy wyciek, zapisujemy to w tym miejscu wraz z zaleceniem dalszych kroków.

Wykonał: Marcin, AeroExpert

Podpis klienta